



(2) Откройте верхнюю крышку и ослабьте винт на фиксаторе петли с помощью шестигранного ключа 5 мм. Извлеките кабели из монтажного рычага и поверните основной блок на 90 градусов по часовой стрелке. Ослабьте заглушку порта SFP с помощью отвертки с плоским наконечником и вставьте трансивер SFP (предоставляется клиентом) в порт.

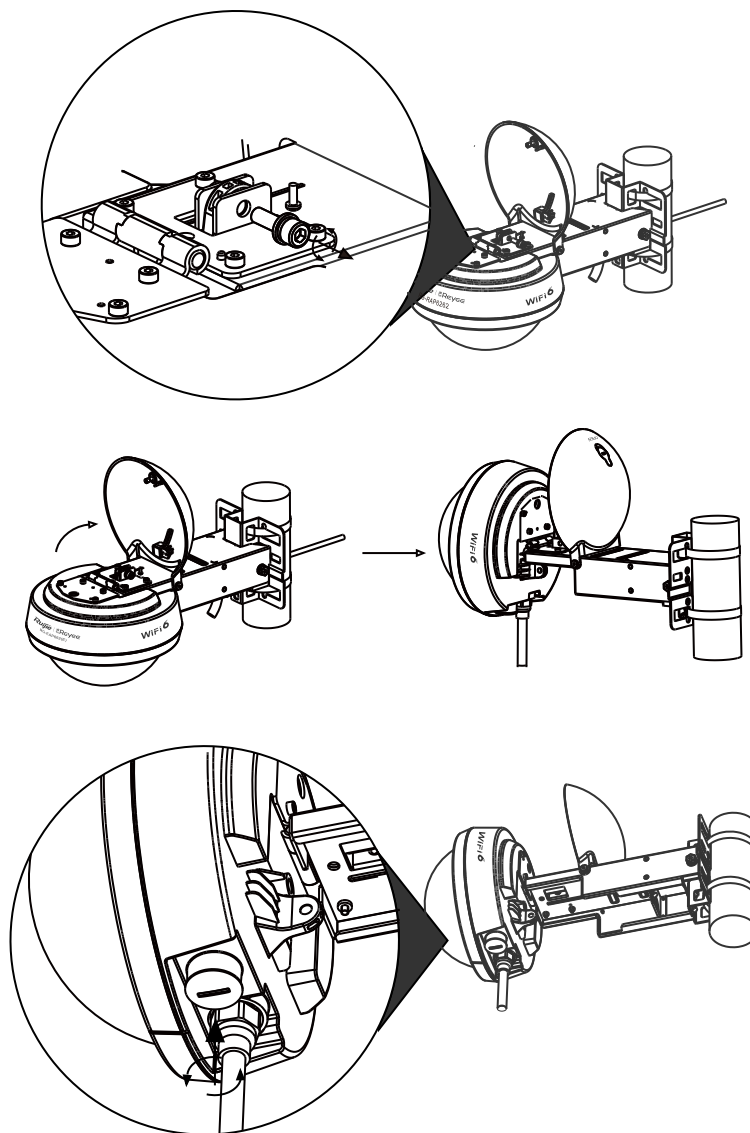

(3) Кабельный ввод состоит из четырех компонентов: А (основание адаптера), В (разъемное уплотнение), С (втулка), D (фиксирующий колпачок). Последовательно пропустите необжатый конец волоконно-оптического кабеля через компоненты D, С, В и А. Вставьте необжатый конец волоконно-оптического кабеля в коннектор RJ-45 и обожмите его. Аккуратно вставьте коннектор RJ-45 в порт SFP точки доступа. Закрутите компонент А (основание адаптера) в порт SFP.


Сдвиньте компоненты В (разъемное уплотнение) и С (втулка) по кабелю, так чтобы компонент В (уплотнение) полностью вошел в компонент С (втулка). Затяните компонент D (фиксирующий колпачок) до тех пор, пока компоненты С (втулка) и В (уплотнение) не зажмут кабель, чтобы защитить его от изгиба. Затяните кабельный ввод с помощью влагостойкой ленты.

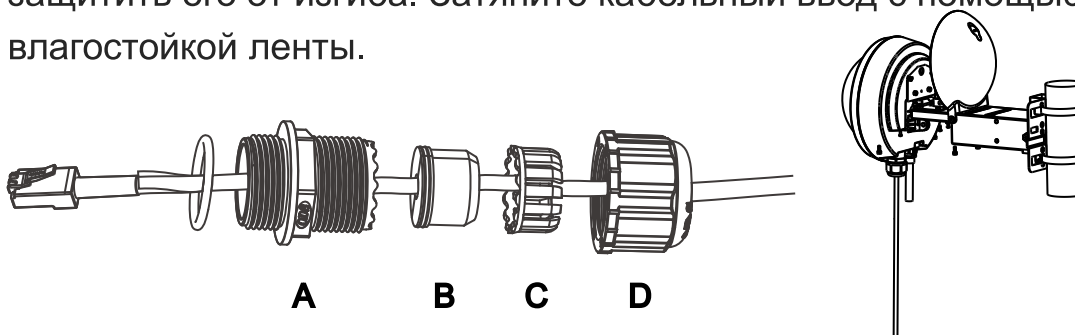


Примечание:

1. Влагостойкая лента и трансивер SFP предоставляются клиентом.
2. При использовании трансивера SFP (предоставляется клиентом) кабельный ввод может содержать только волоконно-оптический кабель LC-LC диаметром от 2,8 мм до 3,2 мм (от 0,11 дюйма до 0,13 дюйма).
3. При снятии кабельного ввода выполните действия, необходимые для установки, в обратном порядке. Для начала ослабьте компонент D (фиксирующий колпачок). Если этого не сделать, возможно повреждение кабеля Ethernet.


(4) Поверните основной блок на 90 градусов против часовой стрелки, чтобы он был расположен горизонтально по отношению к поверхности земли. Затяните винт на фиксаторе петли с помощью шестигранного ключа 5 мм.

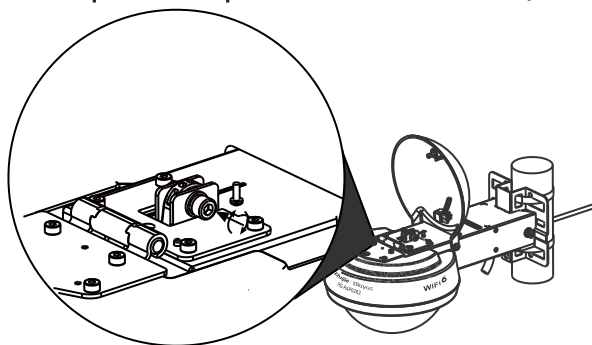


(5) Закройте верхнюю крышку и затяните винт с помощью шестигранного ключа 5 мм. Установите резиновую заглушку в отверстие.

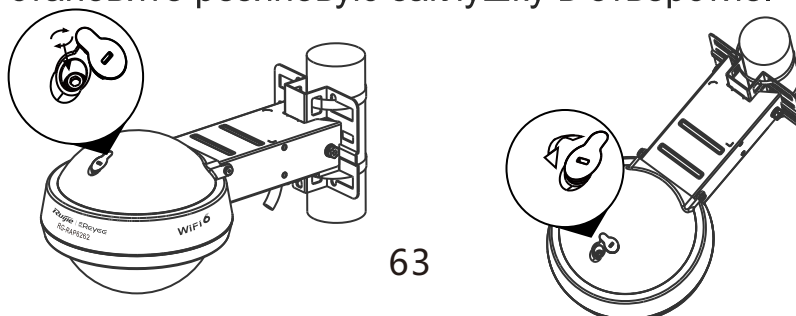

(6) Если вы хотите установить кабельный ввод, не пропуская через него кабель Ethernet, вставьте водонепроницаемый резиновый стержень в шайбу (резиновое кольцо) и последовательно затяните компоненты B, C и D.



(7) Закройте разъем питания постоянного тока и кнопку сброса чистыми защитными колпачками и вставьте их в щель монтажного кронштейна.

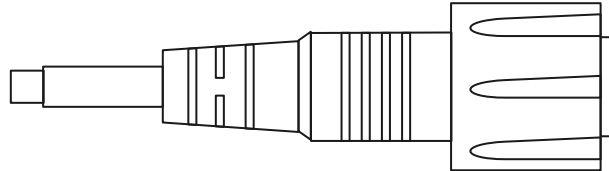

Настройка точки доступа

Способ 1 (рекомендуемый)

Просканируйте QR-код в руководстве или на устройстве, чтобы скачать приложение Ruijie Cloud. Найдите раздел **Используете Ruijie Cloud впервые?** и следуйте инструкциям в приложении для настройки сети.



Способ 2


1. Подключите точку доступа к SSID. Если в сети несколько устройств, используйте SSID @Ruijie-mXXXX. Если в сети всего одно устройство, используйте SSID @Ruijie-sXXXX. Вы также можете создать проводное подключение. Для этого подключите ПК к порту Ethernet точки доступа с помощью кабеля Ethernet.
2. Если в сети всего одно устройство Reuye, откройте браузер и перейдите по адресу <http://192.168.120.1>. В противном случае перейдите по адресу <http://10.44.77.253>. В последнем случае настройте IP-адрес вашего телефона или ПК так, чтобы он находился в том же сегменте сети, что и IP-адрес 10.44.77.253. Например, установите IP-адрес 10.44.77.250 для телефона или ПК.
3. Нажмите **Начать настройку**, чтобы создать сетевые проекты.

Manual del usuario

Contenido de la caja

Elemento	Cantidad
Punto de acceso RG-RAP6262	1
Abrazaderas para soporte vertical	2
Placa de montaje	1
Tornillos M8 x 20	2
Tacos de expansión M8 x 60	4
Manual del usuario	1
Prensaestopas para puerto SFP	1
Tapón para puerto SFP (preinstalado en el punto de acceso)	1
Brazo de montaje (preinstalado en el punto de acceso)	1

Puertos

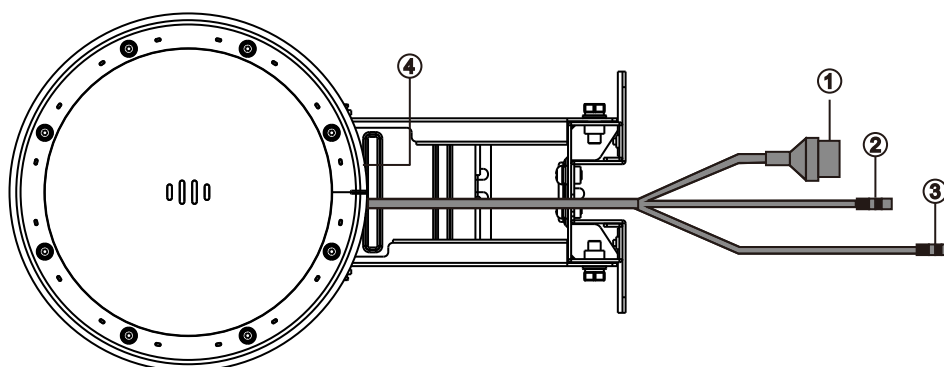

Nota: ①Puerto LAN/PoE ②Conector de 12 V CC
 ③Hueco de RESTABLECIMIENTO ④Puerto SFP

Especificaciones técnicas

Elemento	Especificaciones
Dimensiones (ancho × fondo × alto)	230 mm × 230 mm × 195 mm (sin la placa de montaje)
Velocidad de datos	2,4 GHz: 574 Mbps 5 GHz: 2402 Mbps Combinados: 2976 Mbps

Bandas de radio de funcionamiento	802.11b/g/n/ax: 2,4 GHz a 2,4835 GHz 802.11a/n/ac/ax: 5,150 GHz a 5,350 GHz; 5,470 GHz a 5,725 GHz; 5,725 GHz a 5,850 GHz
Antena	Antena omnidireccional integrada
Puertos de servicio	Un puerto Ethernet 10/100/1000 Base-T, (compatible con PoE) Un puerto SFP 1000 Base-X
Reinicio/Restablecimiento	Compatible
Indicador LED de estado	Indicador LED de la conexión wifi, indicador LED de estado del sistema, indicador LED de estado del puerto
Fuente de alimentación	El dispositivo permite utilizar dos modos de alimentación: 1. Fuente de alimentación local: 12 V CC /2 A (el adaptador es un accesorio opcional) 2. Fuente de alimentación (PoE+) compatible con el estándar IEEE 802.3at
Consumo máx. de energía	24 W
Entorno	Temperatura de funcionamiento: -30 °C a 65 °C
	Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 85 °C
	Humedad de funcionamiento: 0 % a 100 % de humedad relativa (sin condensación)
	Humedad de almacenamiento: 0 % a 100 % de humedad relativa (sin condensación)
Peso	≤ 1,4 kg (sin la placa de montaje)
Color	Blanco cálido


Indicadores LED y hueco de restablecimiento

Elemento	Estado	Descripción
Indicador LED de la conexión wifi (verde)	Parpadeo	El dispositivo está transmitiendo datos a través de la conexión wifi.
	Encendido fijo	La conexión wifi se encuentra activada y no se están transmitiendo datos.
	Apagado	La conexión wifi se encuentra desactivada.
Indicador LED de estado del sistema (azul)	Parpadeo rápido	El punto de acceso se está iniciando.
	Parpadeo lento (a 0,5 Hz)	El dispositivo no puede conectarse a la red.
	Dos parpadeos seguidos	Posibles situaciones: 1. El punto de acceso se está restaurando a la configuración de fábrica. 2. El firmware se está actualizando. 3. Las alarmas se están gestionando automáticamente. Nota: No apague el punto de acceso.
	Encendido fijo	El punto de acceso funciona correctamente.
	Apagado	El punto de acceso no está recibiendo


		corriente.
Indicador LED de estado del puerto LAN (verde)	Parpadeo	El puerto ha establecido un enlace correctamente y está enviando/recibiendo datos.
	Encendido fijo	El puerto ha establecido un enlace correctamente y no está enviando/recibiendo datos.
	Apagado	No se ha detectado ningún enlace para el puerto.
Indicador LED de estado del puerto SFP	Parpadeo	El puerto ha establecido un enlace correctamente y está enviando/recibiendo datos.
	Encendido fijo	El puerto ha establecido un enlace correctamente y no está enviando/recibiendo datos.
	Apagado	No se ha detectado ningún enlace para el puerto.
Hueco de restablecimiento	Mantenga presionado el alfiler contra el hueco de restablecimiento durante menos de 2 segundos.	El punto de acceso se reinicia.
	Mantenga presionado el alfiler contra el hueco de restablecimiento durante más de 5 segundos.	El punto de acceso se restaura a la configuración de fábrica.

Conexión del punto de acceso a Internet

Método 1

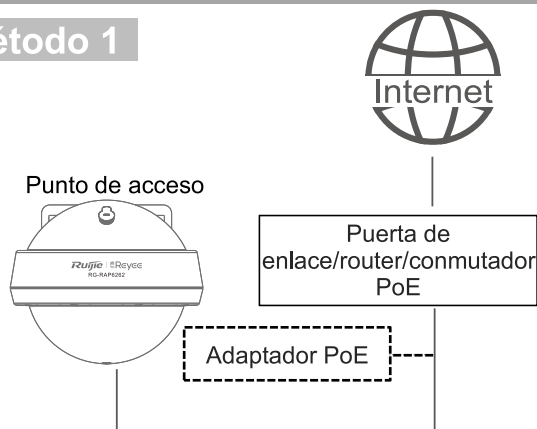

Método 2

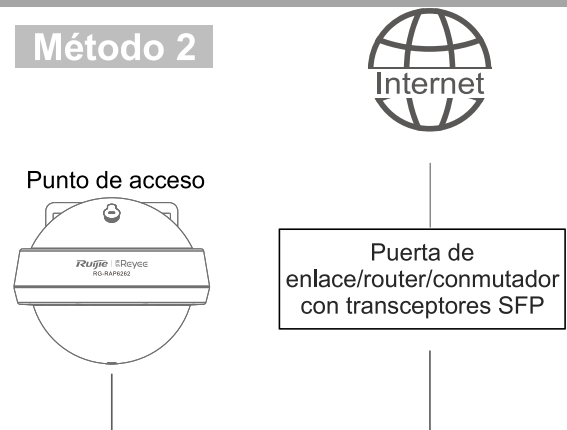

Nota:

1. Si la puerta de enlace, el router o el conmutador no son PoE, necesitará un adaptador de corriente PoE o un adaptador de corriente de CC (12 V/2 A) adicionales.


2.El transceptor SFP GE para la conexión de la fibra debe adquirirse por separado.

3.El punto de acceso también puede alimentarse a través de un adaptador de corriente de CC (12 V/2 A; diámetro interior: 2,1 mm, diámetro exterior: 5,5 mm, profundidad: 9 mm). El adaptador debe adquirirse por separado.

Montaje del punto de acceso

Nota: Debe instalar el punto de acceso en posición horizontal.

Montaje en pared

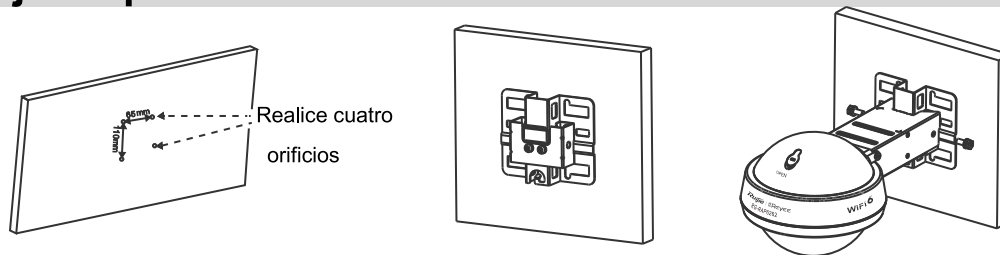

(1) Realice cuatro orificios siguiendo el patrón de 65 mm x 110 mm en la pared.

(2) Fije la placa de montaje en la pared con los tacos de expansión M8 x 60.

(3) Instale el punto de acceso y el brazo de montaje en la placa de montaje con los tornillos M8 x 20.

Montaje en soporte vertical



(1) Fije la placa de montaje en el soporte vertical introduciendo dos abrazaderas para tubo a través de los orificios cuadrados de la placa de montaje. Apriete los tornillos con un destornillador Phillips.

(2) Instale el punto de acceso y el brazo de montaje en la placa de montaje con los tornillos M8 x 20.

Montaje en soporte horizontal



(1) Fije la placa de montaje en el soporte horizontal introduciendo dos abrazaderas para tubo a través de los orificios cuadrados de la placa de montaje. Apriete los tornillos con un destornillador Phillips.


(2) Instale el punto de acceso y el brazo de montaje en la placa de montaje con los tornillos M8 x 20.

Instalación de los cables

Instalación del cable Ethernet

(1) Corte un cable Ethernet en función de la distancia entre el punto de acceso y la fuente de alimentación.

(2) Introduzca el extremo sin terminación del cable Ethernet a través de las piezas D, C y B una detrás de otra.

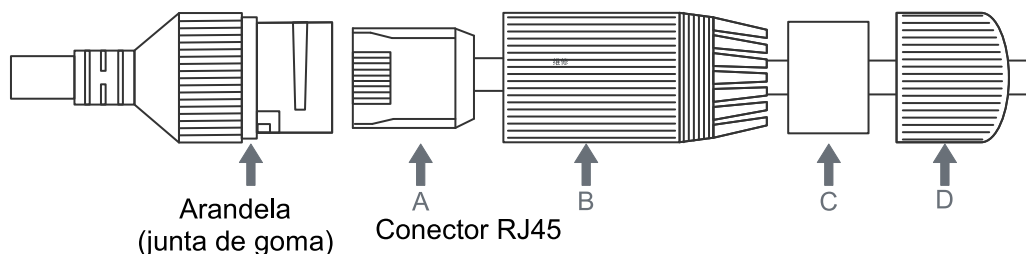


(3) Instale un conector RJ45 en el extremo sin terminación del cable Ethernet con la herramienta de instalación de cables Ethernet.

(4) Introduzca el conector RJ45 en el puerto LAN/PoE del punto de acceso y apriete las piezas B, C y D una detrás de otra.

Instalación del cable de fibra óptica

(1) Utilice un destornillador de cabeza plana o una palanqueta para retirar el tapón de goma. A continuación, utilice una llave Allen de 5 mm para aflojar el tornillo situado en la cubierta superior del punto de acceso.

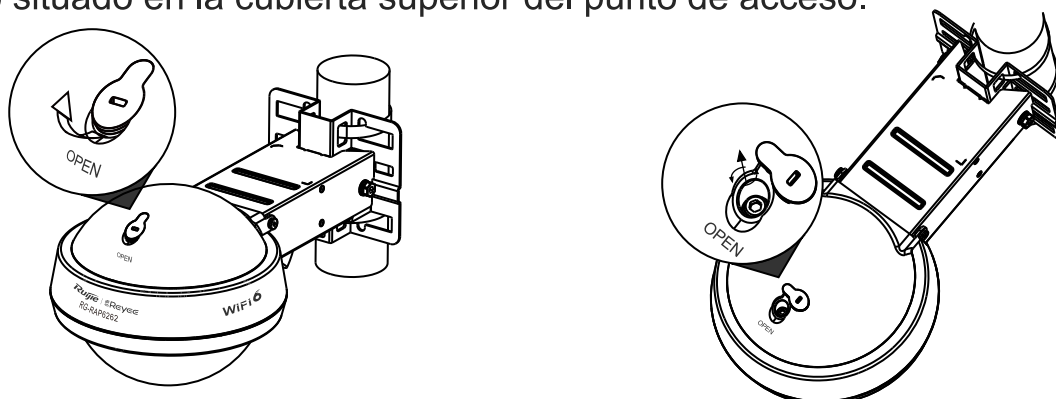

(2) Abra la cubierta superior y utilice una llave Allen de 5 mm para aflojar el tornillo del perno de la bisagra. Retire los cables del brazo de montaje y gire la