

courant dépasse la capacité du port USB 3.0.

Pour maintenir une capacité et une durée de vie optimales de la batterie :

- Évitez de stocker une batterie entièrement chargée ou déchargée pendant de longues périodes. Une recharge partielle de la batterie est nécessaire si la batterie doit être stockée pendant une période prolongée.
- Ne chargez pas une batterie extrêmement froide. Laissez la batterie se réchauffer pendant environ 45 minutes avant de la recharger.
- Rechargez les batteries à une température comprise entre 0 °C et 45 °C ; dans le cas contraire, la durée de vie de la batterie risque d'être réduite.
- La plage de température de fonctionnement recommandée est de -20 °C à 50 °C. Évitez d'utiliser les batteries à des températures supérieures aux températures maximales ou inférieures aux températures minimales recommandées, car cela pourrait réduire la capacité ou la durée de vie des batteries.


| Montage de SLIM

Installation du support à double poignée

Avant d'utiliser la SLIM, installez le support à double poignée **(15)** dans les deux trous de montage de la base de la lunette de visée.

- Installez le support à double poignée **(15)** à la base de la SLIM à l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm et des vis M5 **(16)** fournies dans l'emballage.

- Installez la SLIM sur le fusil et réglez sa position pour que le tireur puisse obtenir une image nette et claire.
- Une fois la position appropriée obtenue, retirez les vis M5 une par une et appliquez une petite quantité de colle Locktite 242 bleu sur les filetages.
- À l'aide d'une clé dynamométrique, réinsérez chaque vis et serrez-les à 20 pouces/livres. Laissez ensuite sécher le frein filet.

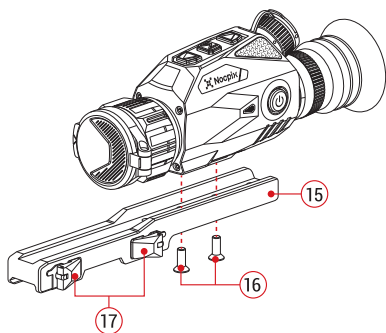


REMARQUE: Veuillez noter que le couple est exprimé en pouces-livres et NON en pieds-livres. Si vous ne disposez pas d'une clé de serrage, vous pouvez utiliser un autre outil pour serrer jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. Cependant, ne serrez pas trop.

Une fois le frein filet sec, installez le support et la lunette de visée sur le rail Picatinny de votre fusil.

- Appuyez ensuite sur le bouton de verrouillage (18) et tirez le levier de verrouillage (17) pour ouvrir chaque levier de projection.
- Montez le support sur le rail Picatinny.

- Appuyez sur les leviers pour verrouiller le support en place. Vous entendrez un clic au niveau du levier et du bouton de verrouillage.
- La SLIM est maintenant prête à être mise à zéro. Voir Mise à zéro pour les instructions.

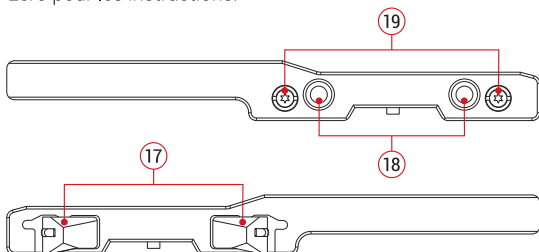

Réglage de la tension du levier de projection

Si vous ne pouvez pas faire glisser le support sur le rail Picatinny parce que les leviers de projection sont en position ouverte mais pas la plaque de verrouillage, ou si le support n'est pas serré sur le rail après la fermeture des leviers de projection, vous pouvez desserrer ou resserrer la tension des leviers de projection en ajustant les écrous (19).

- Ouvrez les deux leviers de projection. Les écrous de réglage (19) dépasseront alors du côté opposé du support.
- Utilisez le côté broche de la clé fournie pour tourner l'écrou de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer, ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le desserrer, afin d'obtenir le niveau de tension correct. La tension sur le levier de verrouillage ne doit pas être ressentie lors de la fermeture jusqu'à ce qu'il atteigne un angle de 45 degrés. Cependant, ne serrez pas trop.

Mise à zéro

SLIM est doté d'une méthode de remise à zéro « gelée ». Pour mettre à zéro la SLIM :

- Placez une cible appropriée à la distance de mise à zéro souhaitée.
- Réglez les paramètres de l'image et de l'appareil selon les étapes de la section **Démarrage**, si vous ne l'avez pas encore fait.
- Réglez le profil de mise à zéro sur A, B, C, D, E ou F.
- En fonction de la distance de la cible que vous souhaitez mettre à zéro, sélectionnez ou personnalisez une distance de mise à zéro.
- Assurez-vous qu'une plate-forme stable et une position de tir naturelle sont obtenues derrière le fusil.
- Chargez les munitions, visez et tirez sur la cible.
Mettez votre fusil en sécurité et observez l'emplacement de l'impact sur la cible.
- Si le point d'impact ne correspond pas au point de visée (le centre du réticule), réglez la position X/Y du réticule.
- Dans le sous-menu correspondant à la distance de mise à zéro sélectionnée, centrez le réticule sur le point de visée et gelez la vue de l'image.
 - a. Appuyez brièvement sur le **Bouton Bas (5)** pour accéder à l'icône de gel de l'image.
 - b. Appuyez brièvement sur le **Bouton de menu (4)** pour figer l'image.
- Sélectionnez l'axe (X ou Y) le long duquel vous souhaitez déplacer le réticule.

- a. Appuyez brièvement sur le **Bouton Haut (3)** ou **Bas (5)** pour basculer entre X et Y.
- b. Appuyez brièvement sur le **Bouton de menu (4)** pour sélectionner l'axe souhaité. L'axe sélectionné clignotera.
- Réglez la position X/Y du réticule jusqu'à ce que le réticule corresponde au point d'impact.
 - a. Utilisez le **Bouton Haut (3)** pour déplacer dans la direction positive : X= droite et Y= haut.
 - b. Utilisez le **Bouton Bas (5)** pour déplacer dans la direction négative : X= gauche et Y= bas.
 - c. Lorsque vous déplacez le réticule, vous verrez apparaître à l'écran un point rouge représentant la position d'origine du réticule.
- Appuyez longuement sur le Bouton de menu pour enregistrer la position du réticule.
- Effectuez un tir de confirmation - le point d'impact devrait maintenant correspondre au point de visée. Si ce n'est pas le cas, réglez à nouveau la position X/Y du réticule.

| Caractéristiques techniques

Modèle	SLIM H35	SLIM L35
Spécifications du détecteur		
Résolution, pixel	640 × 512	384 × 288
Taille des pixels, µm	12	
NETD, mK	≤ 18	
Fréquence des frames, Hz	50	
Spécifications optiques		
Objectif principal, mm	F35 /1,0	F35 /1,0
Champ de vision, °	12,5 × 9,4	7,5 × 5,7
Champ de vision linéaire (H × V), m à 100m	21,9 × 16,5	13,2 × 9,9
Grossissement visuel, ×	2 ~ 8	3,5 ~14
Distance oculaire, mm	48	
Réglage dioptrique, D	-5 ~ +5	
Diamètre de la pupille de sortie. mm	10	
Portée de détection, m (taille de la cible : 1,7 m×0,5 m, P(n)=99 %)	1800	
Spécifications d'affichage		
Type	AMOLED	
Résolution, pixels	1 024 × 768	
Taille, en pouces	0,39	
Alimentation par batterie		
Type de batterie	Li-ion 18650	
Durée maximale de fonctionnement (t=22 °C), h*	4	5

Modèle	SLIM H35	SLIM L35
Tension de service, V	3 ~ 4,2	
Alimentation électrique externe, V	5 (USB Type-C)	
Spécifications physiques		
Wi-Fi / APP	Soutien (Nocpix)	
Photo / enregistreur vidéo	Soutien	
Vidéo sur l'activation du recul	Soutien	
MIC	Soutien	
Indice IP	IP67	
Capacité de la mémoire, Go	32	
Température de fonctionnement, °C	-20 ~ +50	
Poids, g	≤ 530	
Dimensions, mm	216 × 76 × 46	
Matériau du corps	Alliage de magnésium	
Connexions et compatibilités		
Puissance de recul maximale d'une arme rayée (Eo), Joules	6000	
Montage	Support picatinny	

- * La durée effective d'utilisation dépend de la densité d'utilisation Wi-Fi et de l'enregistreur vidéo intégré.
- Des améliorations peuvent être apportées à la conception et au logiciel de ce produit afin d'améliorer ses fonctionnalités sans préavis au client.

| Conformité à la réglementation et consignes de sécurité

Influences environnementales

Ne jamais diriger l'objectif de l'appareil directement vers des sources de chaleur intense telles que le soleil ou un appareil laser. L'objectif principal et l'oculaire peuvent agir comme une loupe et endommager les composants internes.

Risque d'ingestion

Ne pas confier cet appareil aux enfants en bas âge. Une manipulation incorrecte peut entraîner le détachement de petites pièces qui pourraient être avalées.

Instructions de sécurité pour l'utilisation

- Manipulez l'appareil avec précaution car une manipulation brutale pourrait endommager la batterie.
- Ne pas exposer l'appareil au feu ou à des températures élevées.
- Installez les batteries correctement selon les instructions figurant sur l'appareil. La connexion inverse est interdite.
- La capacité de la batterie diminue lorsqu'elle est utilisée dans un environnement froid. Ce n'est pas un défaut et cela se produit pour des raisons techniques.
- Conservez toujours l'appareil dans un endroit sec et bien ventilé. En cas de stockage prolongé, retirez les batteries.
- La température recommandée pour l'utilisation de ce produit est de -20 °C à +50 °C. Dans le cas contraire, la durée de vie du produit sera affectée.
- Ne stockez pas l'appareil dans un endroit où la température est

inférieure à 20 °C ou supérieure à 50 °C, pendant longtemps, car cela réduirait de façon permanente sa capacité.

- Si l'appareil est endommagé ou si la batterie est défectueuse, envoyez-le à notre service après-vente pour qu'il soit réparé.

Déclaration de conformité UE

Plage de fréquence du module de transmission sans fil :

WLAN : 2,412-2,472 GHz (pour l'UE)

Puissance du module de transmission sans fil < 20 dBm (uniquement pour l'UE)



Nous, Inlumen Technologies Co., Ltd., déclarons par la présente que l'équipement radio de la série SLIM est conforme aux directives 2014/53/UE et 2011/65/UE.

Élimination des batteries



2023/1542 (Régulation de la batterie) : La batterie contenue dans ce produit ne peut pas être éliminée comme un déchet municipal non trié dans l'UE. Pour plus d'informations sur la batterie, reportez-vous à la documentation du produit spécifique. La batterie marquée de ce symbole peut contenir du Cd (pour le cadmium), du Pb (pour le plomb) ou du Hg (pour le mercure). Pour un recyclage approprié, veuillez renvoyer la batterie à votre fournisseur ou l'apporter à un point de collecte désigné. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.recyclethis.info.

Informations destinées à l'utilisateur concernant l'élimination des appareils électriques et électroniques (ménages privés)

2012/19/UE (directive DEEE) : Les produits marqués de ce symbole ne peuvent pas être éliminés comme des déchets



municipaux non triés selon l'UE. Vous pouvez recycler ce produit en le renvoyant à votre fournisseur local lors de l'achat d'un nouvel équipement similaire, ou en le déposant dans les points de collecte prévus à cet effet. Pour plus d'informations, voir : www.recyclethis.info.

Pour les clients professionnels au sein de l'Union européenne

Veuillez contacter votre revendeur ou fournisseur concernant l'élimination des appareils électriques et électroniques. Il vous fournira des informations complémentaires.

Informations sur l'élimination dans d'autres pays en dehors de l'Union européenne

Ce symbole est uniquement applicable dans l'Union européenne. Veuillez contacter votre autorité locale ou votre revendeur si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit et demander une option d'élimination.

Utilisation prévue

L'appareil est destiné à afficher les signatures thermiques lors de l'observation de la nature, de l'observation à distance, pour la chasse et à des fins civiles. Cet appareil n'est pas un jouet pour les enfants.

Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans ce manuel d'instructions. Le fabricant et le revendeur déclinent toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non prévue ou incorrecte.

Essai de fonctionnement

- Avant de l'utiliser, assurez-vous que votre appareil ne

présente aucun dommage visible.

- Faites un test pour voir si l'appareil affiche une image nette et non perturbée.
- Vérifiez que les réglages de la caméra Imagerie thermique sont corrects. Vous pouvez consulter les notes dans la section Mode d'observation.

Installation/retrait de la batterie

Pour une meilleure utilisation, la lunette d'imagerie thermique de série SLIM doit être équipée d'une batterie 18650. Reportez-vous à la section Installation de la batterie pour plus de détails.

|Obtenir plus d'informations



Site web:
www.nocpix.com



Manuel de l'Utilisateur



Facebook



Instagram



YouTube

| Contenido del Paquete

- Visor de imágenes térmicas de la serie SLIM
- Bolsa portátil
- Riel Picatinny
- Llave Hexagonal de 3 mm
- Batería 18650 × 2
- Cargador de batería 18650 con cable USB-C
- Cable de Carga Magnético
- Objetivo calentado para la puesta a cero
- Tela de la lente
- Guía de Inicio Rápido


| Nocpix APP

Busque Nocpix en App store para descargar la aplicación Nocpix y transmitir la imagen por Wi-Fi desde su SLIM a un teléfono inteligente.



Nocpix

Componentes y Controles

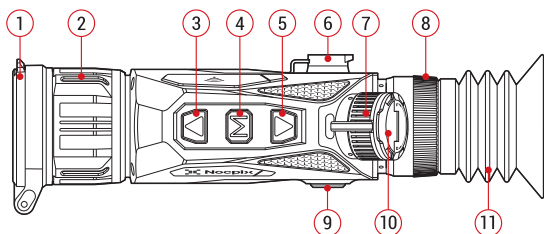

1. Tapa de lente
2. Lente de objetivo
3. Botón arriba / Botón de zoom
4. Botón de menú / Botón M
5. Botón abajo / Botón de captura
6. Puerto de carga magnética / Puerto tipo C
7. Tapa de la batería
8. Rueda de ajuste de la dioptría
9. Botón de encendido
10. Anilla de agarre
11. Visera

| Para Empezar

- Abra la tapa de lente de objetivo **(1)**.
- Mantenga presionado el Botón de Encendido durante 3 segundos para encender el SLIM.
- Gire el anillo de ajuste de la dioptría del ocular **(8)** hasta que los iconos de la interfaz estén claros.
- Gire el anillo de enfoque **(2)** de la lente de objetivo para enfocar el objeto a observar.
- En la pantalla de inicio, pulse brevemente o mantenga pulsado el **botón M (4)** para entrar en el menú de acceso directo o en el menú principal para operaciones más funcionales.
- Después de usarlo, pulse el **botón de Encendido (9)** durante 1 segundos para entrar en la interfaz de apagado. Cuando el icono de cuenta regresiva cambie de 3 a 0, suelte el botón para apagar el dispositivo.

Funcionamiento del Botón

Botón	Estado Actual	Pulsar	Mantener Pulsado
	Apagado	--	Encender el dispositivo
	Pantalla de inicio	Entrar en modo de Espera	Apagar el dispositivo
	Modo de Espera	Despertar el dispositivo	--
	Menú Principal	Regresar al menú anterior sin guardar cambios	--
	Pantalla de inicio	Ajustar el nivel de zoom digital	Abrir / cerrar el PIP
	Interfaz del menú	Navegación hacia arriba	--
	Interfaces de corrección de píxeles defectuosos y puesta a cero de retícula	Mover el cursor 1 píxel en la dirección positiva	Mover el cursor 10 píxeles en la dirección positiva
	Pantalla de inicio	Entrar en el menú rápido	Entrar en el menú principal
	Menú principal	Confirmar selección	Guardar y volver a la pantalla de inicio
	Menú rápido	Cambia parámetros	Salir del menú rápido
	Interfaz de corrección de píxeles defectuosos	Seleccionar / deseleccionar el eje de movimiento (X o Y)	Corregir la lista guardada de píxel(es) y regresar a lo anterior


Botón	Estado Actual	Pulsar	Mantener Pulsado
	Interfaz de puesta a cero de retícula	Seleccionar / deseleccionar el eje de movimiento (X o Y)	Guardar la nueva posición de la retícula
	Pantalla de inicio	Tomar una foto	Iniciar / detener la grabación de video
	Interfaz del menú	Navegación hacia abajo	--
	Interfaces de corrección de píxeles defectuosos y puesta a cero de retícula	Mover el cursor 1 píxel en la dirección negativa	Mover el cursor 10 píxeles en la dirección negativa
 + 	Pantalla de inicio	Corrección del obturador	Corrección de fondo

Carga de las baterías

El visor del rifle SLIM viene con dos baterías de litio-ion 18650 recargables, resistentes a bajas temperaturas y de larga duración. Cargue completamente las baterías antes de usar el SLIM por primera vez.

Cargando con el Cargador de Batería

- Inserte una batería 18650 (13) en el cargador de batería (14) siguiendo las marcas de polaridad (A) dentro de la ranura de la batería.
- Conecte el cable USB-C (12) al puerto USB-C (B) en el cargador de batería.
- Conecte el extremo USB estándar del cable de datos a:
 - a. El adaptador de alimentación USB de 5 V-2 A; O
 - b. Cualquier puerto USB 3.0 estándar en una computadora o portátil.
- Durante la carga, el indicador LED (C) en el cargador de batería será rojo sólido.
- Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador

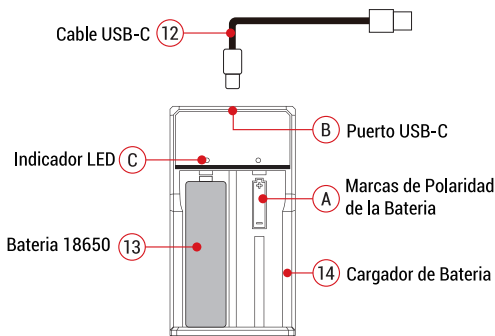

LED **(C)** se volverá verde sólido. Retire la batería del cargador de batería. No sobrecargue.

NOTA: Cuando el indicador LED **(C)** parpadea en rojo, el cargador de batería **(14)** está conectado a una fuente de alimentación pero no se ha instalado ninguna batería.

ADVERTENCIA: Nunca use el cargador de batería con un adaptador de alimentación USB que sea mayor de 5 V-2 A.

Cargando a través del Puerto de Carga Magnético

- Coloque el cable de carga magnético en el puerto magnético **(9)** en el lateral del visor del rifle.
- Conecte el extremo USB del cable de carga magnético a:
 - a. El adaptador de alimentación USB de 5 V-2 A; **O**
 - b. Cualquier puerto USB 3.0 estándar en una computadora portátil o computadora; **O**
 - c. Una fuente de alimentación externa, como un banco de energía USB.

Cargando a través del Puerto USB-C

- Retirar el puerto de carga magnético **(9)** y conectar el cable USB-C **(12)** al puerto USB-C detrás de este.
- Conecte el extremo USB estándar del cable de datos a:
 - a. El adaptador de alimentación USB de 5 V-2 A; **O**
 - b. Cualquier puerto USB 3.0 estándar en una computadora portátil o computadora; **O**
 - c. Una fuente de alimentación externa, como un banco de energía USB.
- Durante la carga, el ícono de estado de la batería en la barra de estado cambia al ícono de carga de la batería ().
- Cuando esté completamente cargado, desconecte el cable

de carga.

Précautions de sécurité

ADVERTENCIA: Solo utilice el cargador de batería suministrado por la fábrica. El uso de cualquier otro cargador puede dañar irreparablemente la batería o el cargador y puede causar un incendio. Cualquier daño causado por el uso de un cargador de batería inadecuado no estará cubierto por la garantía.

ADVERTENCIAS:

- No utilice un cargador de batería, adaptador de alimentación o cable USB que haya sido modificado o dañado.
- No exponga las baterías a altas temperaturas o llama abierta, y no las sumerja en agua.
- No deje las baterías desatendidas mientras están cargando.
- No deje las baterías cargando durante largos periodos de tiempo después de que se haya alcanzado la carga completa. El tiempo de carga no debe exceder 24 horas.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Las baterías están equipadas con protección contra cortocircuitos. Sin embargo, se debe evitar cualquier situación que pueda causar cortocircuito.
- No desmonte, modifique, golpee o deje caer las baterías.
- No conecte las baterías a ningún dispositivo externo con una corriente eléctrica que supere los niveles permitidos.
- No conecte un dispositivo externo con una alimentación de corriente que supere el puerto USB 3.0.


Para mantener la capacidad y vida útil de la batería de manera óptima:

- Evite almacenar una batería completamente cargada o descargada durante largos períodos. Es necesaria una carga parcial de la batería si se almacenará durante un período prolongado.
- No cargue una batería extremadamente fría. Permita que la batería se caliente durante unos 45 minutos antes de cargarla.
- Cargue las baterías en un rango de temperatura de 0 °C a 45 °C; de lo contrario, la vida útil de la batería puede reducirse.
- El rango de temperatura de funcionamiento recomendado es de -20 °C a 50 °C. Evite usar las baterías por encima del máximo o por debajo del mínimo del rango de temperatura recomendado, ya que esto puede disminuir la capacidad o la vida útil de la batería.

MONTANDO EL SLIM

Instalando el Montaje de Doble Tiro

Antes de usar el SLIM, instale el montaje de doble tiro (15) en los dos orificios de montaje en la base del visor del rifle.

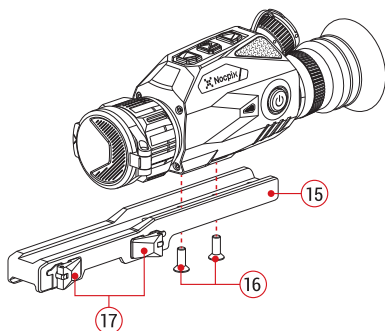

- Instale el montaje de doble tiro (15) en la base del SLIM utilizando una llave hexagonal de 3 mm y los tornillos M5 (16)


proporcionados en el paquete.

- Instale el SLIM en el rifle y ajuste su posición para que produzca una imagen clara y sea cómodo para el tirador.
- Cuando la ubicación sea adecuada, retire los tornillos M5 de uno en uno y aplique una pequeña cantidad de Locktite 242 azul a las roscas.
- Vuelva a insertar cada tornillo y apriete a 20 pulg./lbs con una llave dinamométrica. Deje que el fijador de roscas se seque.

NOTA: Tenga en cuenta que el torque es de pulgada-libra, NO de pie-libra. Si no tiene una llave dinamométrica, aplíquela hasta que quede ajustada. No apriete demasiado.

Cuando el fijador de roscas esté seco, instale el montaje y el visor del rifle en el riel Picatinny de su rifle.

- Presione el botón de bloqueo (18) y tire de la palanca de bloqueo (17) para abrir cada palanca de tiro.
- Instale el soporte en el riel Picatinny.
- Presione las palancas cerradas para asegurar el soporte en su lugar. Usted escuchará el clic de la palanca y del botón de bloqueo.
- El SLIM ahora está listo para ser ajustado a cero. Consulte las instrucciones de **Puesta a cero**.

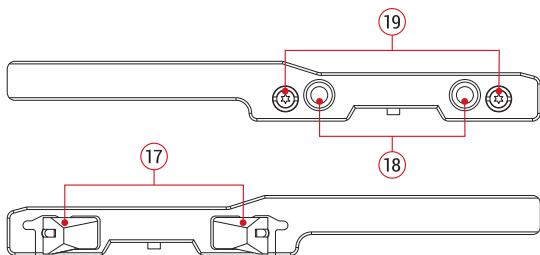

Ajustando la Tensión de la Palanca de Tiro

Si no puede deslizar el soporte en el riel Picatinny porque las palancas de tiro están en posición abierta pero la placa de bloqueo no está, o si el soporte no está ajustado al riel después de que las palancas de tiro están cerradas, usted puede soltar o tensar la tensión de las palancas de tiro ajustando las tuercas **(19)**.

- Abra ambas palancas de tiro. Esto hará que las tuercas de ajuste **(19)** sobresalgan en el lado opuesto del soporte.
- Use el lado de punzón de la herramienta de llave incluida para girar la tuerca de ajuste en sentido horario para ajustarla o en sentido antihorario para soltarla, para lograr la cantidad correcta de tensión. No debería sentir ninguna tensión en la palanca de bloqueo al cerrarla hasta que alcance un ángulo de 45 grados. No apriete demasiado.

| Puesta a cero

SLIM tiene un método de puesta a cero "congelado". Para poner a cero el SLIM:

- Establezca un objetivo adecuado a la distancia cero deseada.
- Ajuste la imagen y la configuración del dispositivo siguiendo los pasos en **Para Empezar**, si usted no lo ha hecho ya.
- Establezca el perfil de puesta a cero en A, B, C, D, E o F.
- En base a la distancia al objetivo que desea poner a cero, seleccione o personalice una distancia cero para que coincida.
- Asegure que se logra una plataforma estable y una postura de tiro natural detrás del rifle.
- Cargue munición, apunte y dispare un buen tiro al objetivo. Haga seguro su rifle y observe la ubicación del impacto en el

objetivo.

- Si el punto de impacto no coincide con el punto de mira (el centro de la retícula), ajuste la posición X/Y de la retícula.
- En el submenú para la distancia cero seleccionada, centre la retícula en el punto de mira y congele la vista de la imagen.
 - a. Presione brevemente el **Botón Abajo (5)** para moverse al icono de congelación de imagen.
 - b. Presione brevemente el **Botón de Menú (4)** para congelar la imagen.
- Seleccione el eje (X o Y) a lo largo del cual mover la retícula.
 - a. Presione brevemente el **Botón Arriba (3)** o **Abajo (5)** para moverse entre X e Y.
 - b. Presione brevemente el **Botón de Menú (4)** para seleccionar el eje deseado. El eje seleccionado parpadeará.
- Ajuste la posición X/Y de la retícula hasta que la retícula coincida con el punto de impacto.
 - a. Use el **Botón Arriba (3)** para moverse en la dirección positiva: X= Derecha e Y= Arriba.
 - b. Use el **Botón Abajo (5)** para moverse en la dirección negativa: X= Izquierda e Y= Abajo.
 - c. Al mover la retícula, un punto rojo aparece en la pantalla, representando la posición original de la retícula.
- Mantenga presionado el **Botón de Menú (4)** para guardar la posición de la retícula.
- Haga un disparo de confirmación; el punto de impacto ahora debería coincidir con el punto de mira. Si no es así, ajuste nuevamente la posición X/Y de la retícula.

| Especificaciones Técnicas

Modelo	SLIM H35	SLIM L35
Especificaciones del Detector		
Resolución, píxel	640 × 512	384 × 288
Tamaño de Píxel, μm	12	
NETD, mK	≤ 18	
Frecuencia de Cuadro, Hz	50	
Especificaciones Ópticas		
Lente de Objetivo, mm	F35 /1,0	F35 /1,0
Campo de Visión,°	12,5 × 9,4	7,5 × 5,7
Campo de Visión Lineal (H × V), m a 100 m	21,9 × 16,5	13,2 × 9,9
Aumento Visual, ×	2 ~ 8	3,5 ~ 14
Alivio Ocular, mm	48	
Ajuste de la Dioptría, D	-5 ~ +5	
Diámetro de la pupila de salida, mm	10	
Rango de Detección, m (Tamaño del objetivo: 1,7 m × 0,5 m), P(n) = 99 %)	1800	
Especificaciones de Pantalla		
Tipo	AMOLED	
Resolución, píxeles	1024 × 768	
Tamaño, pulgadas	0,39	
Fuente de Alimentación		
Tipo de Batería	Li-ion 18650	
Tiempo Máximo de Operación (t = 22 °C), h *	4	5

Modelo	SLIM H35	SLIM L35
Voltaje de Servicio, V	3 ~ 4,2	
Fuente de Alimentación Externa, V	5 (Tipo C USB)	
Especificaciones Físicas		
Wi-Fi / APP	Soporta (Nocpix)	
Grabadora de Foto / Vídeo	Soporta	
Vídeo activado por retroceso	Soporta	
MIC	Soporta	
Clasificación IP	IP67	
Capacidad de Memoria, GB	32	
Temperatura de Funcionamiento, °C	-20 ~ +50	
Peso, g	≤ 530	
Dimensión, mm	216 × 76 × 46	
Material del Cuerpo	Aleación de Magnesio	
Conexiones y Compatibilidades		
Potencia máxima de retroceso en el arma estriada (Eo), Julios	6000	
Soporte	Soporte picatinny	

- * El tiempo de servicio real depende de la frecuencia de uso de funciones como Wi-Fi, grabación de vídeo, etc.
- Se pueden realizar mejoras en el diseño y el software de este producto para mejorar sus características sin previo aviso al cliente.

Cumplimiento normativo e información de seguridad

Influencias ambientales

Nunca apunte la lente del dispositivo directamente a fuentes de calor intenso, como el sol o el equipo láser. La lente de objetivo y el ocular pueden funcionar como un vidrio ardiente y dañar los componentes interiores.

Riesgo de deglución

No coloque este dispositivo en manos de niños pequeños. La manipulación incorrecta puede hacer que las piezas pequeñas se suelten y se puedan tragar.

Instrucciones de seguridad para el uso

- Manipule el dispositivo con cuidado: un manejo brusco puede dañar la batería.
- No exponga el dispositivo al fuego o a altas temperaturas.
- Instale las baterías correctamente de acuerdo con las instrucciones del dispositivo. La conexión inversa está prohibida.
- La capacidad de la batería disminuye cuando se opera a una temperatura ambiental fría. Esto no es una falla y ocurre por razones técnicas.
- Guarde siempre el dispositivo en un lugar seco y bien ventilado. Para un almacenamiento prolongado, retire las baterías.
- La temperatura recomendada para el uso de este producto es de -20°C a +50°C. De lo contrario, afectará la vida útil del producto.
- No almacene el dispositivo durante largos períodos a temperaturas inferiores a -20°C o superiores a 50°C, o esto

reducirá permanentemente la capacidad de la batería.

- Si el dispositivo ha sido dañado o la batería está defectuosa, envíe el dispositivo a nuestro servicio posventa para su reparación.

Declaración de cumplimiento de la UE

Rango de frecuencia del módulo transmisor inalámbrico:

WLAN: 2,412 - 2,472 GHz (Para UE)

Potencia del módulo transmisor inalámbrico < 20 dBm (solo para UE)



Nosotros, Inlumen Technologies Co., Ltd. por la presente declaramos que los tipos de equipo de radio SLIM cumplen con las Directivas 2014/53/UE y 2011/65/UE.

Eliminación de la batería



2023/1542 (Regulación de la batería): Este producto contiene una batería que no se puede eliminar como residuos municipales no clasificados en la Unión Europea. Consulte los documentos del producto específico para obtener más detalles de la batería. La batería está marcada con este símbolo y puede contener Cd (para cadmio), Pb (para plomo) o Hg (para mercurio). Para un reciclaje adecuado, devuelva la batería a su proveedor o llévela a un punto de acopio designado por favor. Para obtener más información, visite www.recyclethis.info.

Información para el usuario sobre la eliminación de dispositivos eléctricos y electrónicos (hogares privados)

2012/19/UE (decreto de WEEE): Los productos marcados con



este símbolo no se pueden eliminar como residuos municipales no clasificados en la Unión Europea.

Para un reciclaje adecuado, devuelva este produc-

to a su proveedor local después de la compra de equipos nuevos equivalentes, o deséchelo en los puntos de recolección designados. Para más información, véase: www.recyclethis.info.

Para clientes empresariales dentro de la Unión Europea

Póngase en contacto con su distribuidor o proveedor con respecto a la eliminación de dispositivos eléctricos y electrónicos. Le proporcionará más información.

Información sobre la eliminación en otros países fuera de la Unión Europea

Este símbolo solo es aplicable en la Unión Europea. Por favor, póngase en contacto con su autoridad local o distribuidor si desea deshacerse de este producto y solicitar una opción de eliminación.

Uso previsto

El dispositivo está destinado a mostrar firmas de calor durante la observación de la naturaleza, las observaciones de caza a distancia y para uso civil. Este dispositivo no es un juguete para niños.

Utilice el dispositivo solo como se describe en este manual de instrucciones. El fabricante y el distribuidor no aceptan ninguna responsabilidad por los daños que surjan debido a un uso no intencionado o incorrecto.

Prueba de función

- Antes de su uso, asegúrese de que su dispositivo no tenga daños visibles.
- Pruebe para ver si el dispositivo muestra una imagen clara y sin perturbaciones.
- Compruebe que la configuración de la cámara de imagen térmica sea correcta. Véase las notas en la sección Modo de observación.

Instalación / extracción de la batería

El visor de imágenes térmicas de la serie SLIM necesita instalar una batería 18650 para su uso. Refiérase a la sección Instalación de la Batería para más detalles.

| Obtener mas informacion



Sitio web:
www.nocpix.com



Manual de usuario



Facebook



Instagram



YouTube



Inlumen Technologies Co., Ltd

✉ service@nocpix.com

🌐 www.nocpix.com

North 6F, Building B3, Hefei Software Park, NO.800 Wangjiang West Road,
Hefei National High-tech Industry Development District, Anhui, China.